

橋梁番号 (分割番号)	103	-0	フリガナ イチノサンゴウキョウ 橋梁名 1-3号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	-----	----	---------------------------------	------------	-------------

小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	湯沢町	点検日	2018/8/3
-----	-----	-----	----------

1 / 1

会社名		開発技建株式会社		橋梁点検者		大橋 忠弘	
1-3号橋は架設年次不明の橋である。 ・主桁の鉄筋露出はかぶり不足が原因であると考えられる。早期に補修(断面修復)を行う必要がある。 ・舗装の路面の凹凸は予防保全的に補修することが望ましい。 ・排水装置は設置されていない。							
総合検査結果	大区分	中区分	小区分	健全度区分 (最も悪いもの)	損傷の種類		
	上部工	主構造		C2	剥離・鉄筋露出		
	路上	舗装		B2	路面の凹凸		
	上部工		下部工	支承部	路上	その他	合計
105,000	0	0	136,000	0	241,000		

【参考】
概略対策
計画費用


小規模橋梁点検調査(3.径間別一般図)

1 / 1


一般図

1-3号橋


側面図

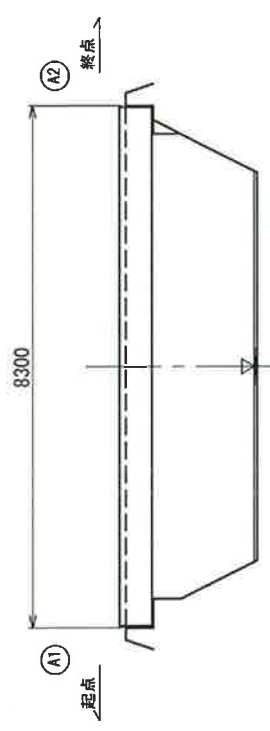

断面図

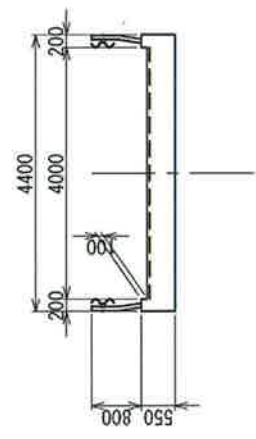


平面図

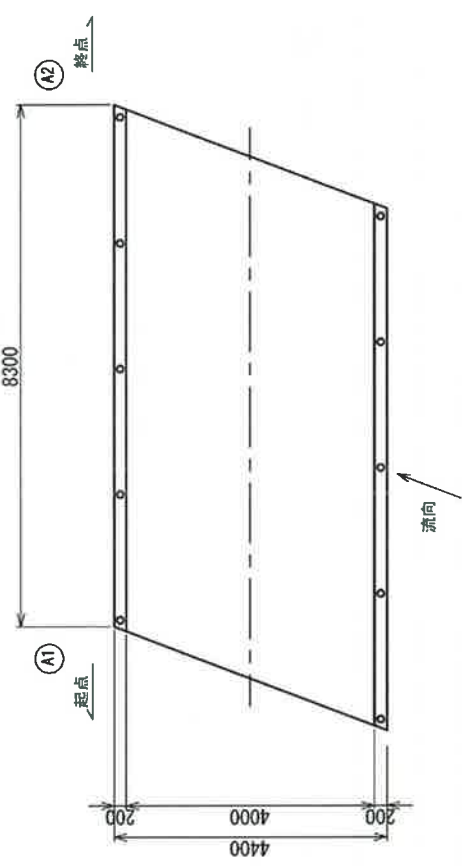



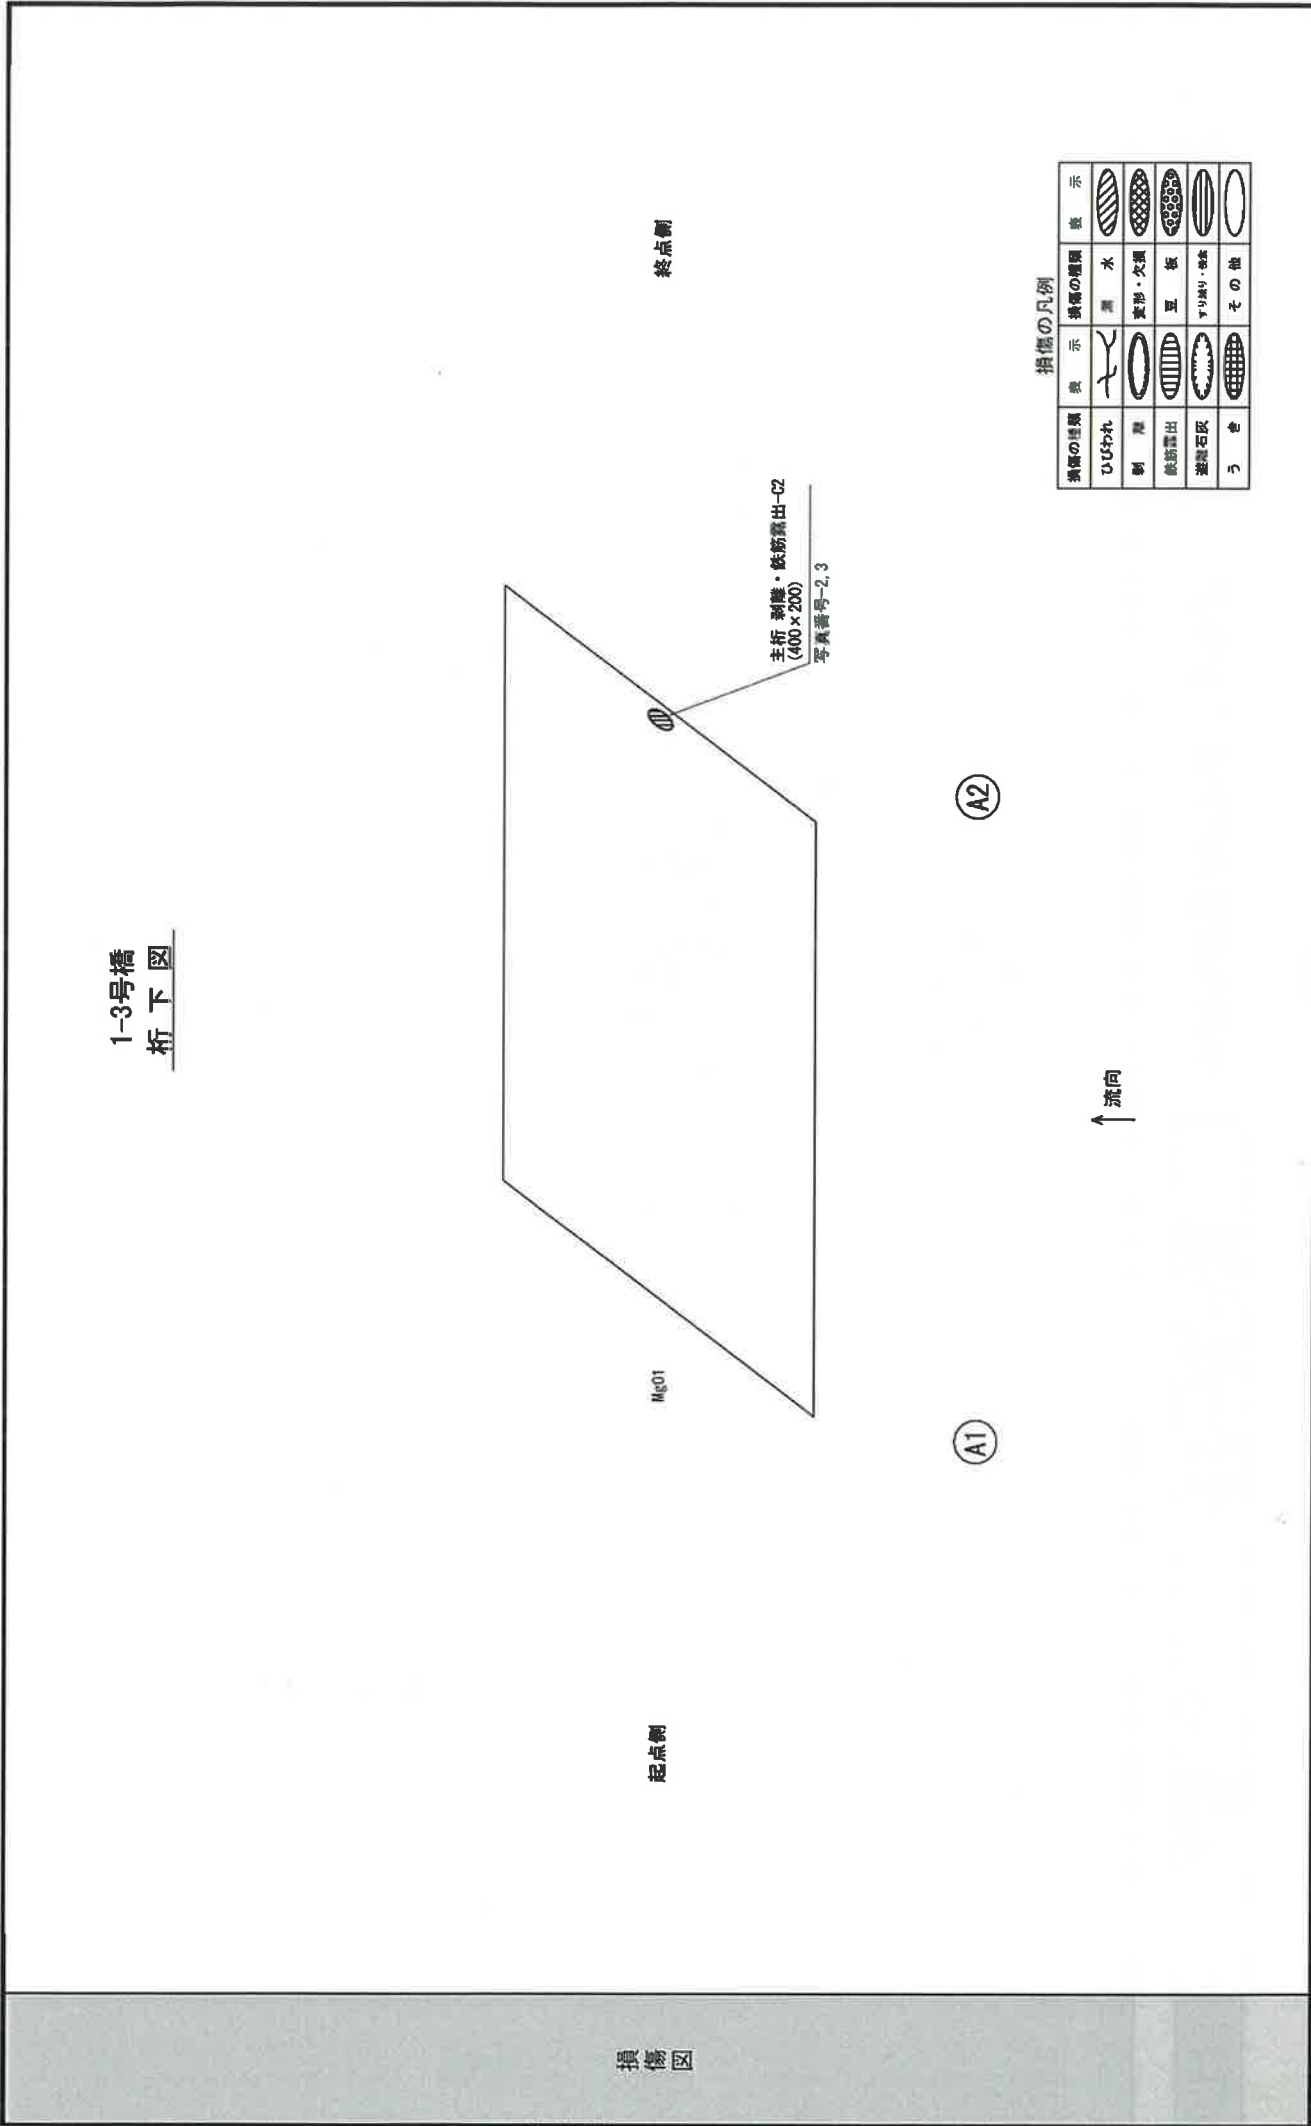

全体一般図

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)



橋梁番号 (分割番号)	103	-0	フリガナ 橋梁名	イサノサンゴウキョウ 1-3号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1	小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)			市町村	湯沢町	点検日	2018/8/3
----------------	-----	----	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---	-------------------	--	--	-----	-----	-----	----------

1 / 7

損傷写真																
写真番号			1	撮影年月日		2018/8/3		写真番号			2	撮影年月日		2018/8/3		
写真説明			主桁	写真ファイル名		RIMG0034.JPG		写真説明			主桁	写真ファイル名		RIMG0041.JPG		
損傷程度				損傷の種類				損傷程度				損傷の種類				
					メモ Mg01 中央部 主桁に目立った損傷は見られない。								メモ Mg01 終点側端部 主桁に鉄筋露出が見られる。 400×200 剥離・鉄筋露出-C2 前回点検(H21)には確認されていなかった新規損傷。			
写真番号			3	撮影年月日		2018/8/3		写真番号			4	撮影年月日		2018/8/3		
写真説明			主桁	写真ファイル名		RIMG0042.JPG		写真説明			橋台	写真ファイル名		RIMG0037.JPG		
損傷程度				損傷の種類				損傷程度				損傷の種類				
					メモ 写真番号2の応急補修対策 (防錆スプレー塗布)後の写真								メモ A1橋台(全景)			