


小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

会社名		開発技建株式会社		橋梁点検者		池田 潔					
総合検査結果	<div>・本橋梁は架設年次不明のRC床版橋である。</div> <div>・主桁に鉄筋露出、うきが見られる。鉄筋露出はかぶり不足が原因と考えられる。前回点検から、あまり進行が見られないが、早期に補修（断面修復）を行う必要がある。うきは経過観察とする。</div> <div>・A2橋台に剥離が見られる。剥離は予防保全的に補修することが望ましい。</div> <div>・地覆に遊離石灰、剥離、欠損が見られる。遊離石灰、剥離は予防保全的に補修することが望ましい。欠損は経過観察とする。</div> <div>・舗装に舗装の異常(5mm以上のひびわれ)が見られる。舗装の異常は予防保全的に補修することが望ましい。</div> <div>・その他の損傷としてA1橋台に欠損、漏水跡、漏水跡、遊離石灰が見られる。</div> <div>・支承、伸縮装置に損傷は見られない。</div> <div>・排水装置は設置されていない。</div> <div>・A1橋台に設置されている排水管に欠損が見られる。</div> <div>・添架管(φ60)に錆が見られる。</div>										
損傷の概要	大区分		中区分		小区分		健全度区分 (最も悪いもの)		損傷の種類		
	上部工		主構造				C2		剥離・鉄筋露出		
	下部工		橋台				B2		剥離・鉄筋露出		
			橋脚				B2		剥離・鉄筋露出		
			基礎				B2		剥離・鉄筋露出		
	路上		地覆				B2		うき、剥離・鉄筋露出、ひびわれ、遊離石灰		
			縁石				B2		うき、剥離・鉄筋露出、ひびわれ、遊離石灰		
			舗装				B2		舗装の異常		
【参考】 概略対策 計画費用	上部工		下部工		支承部		路上		その他		合計
	105,000		105,000		0		25,500		0		235,500


橋本屋前橋

側面図

断面図

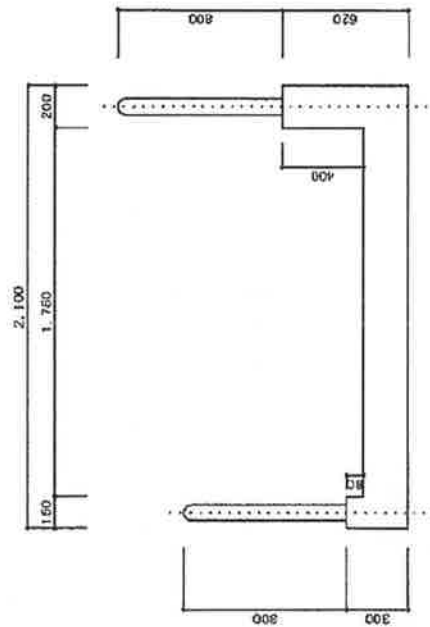

← 流向
※) 起点が左岸

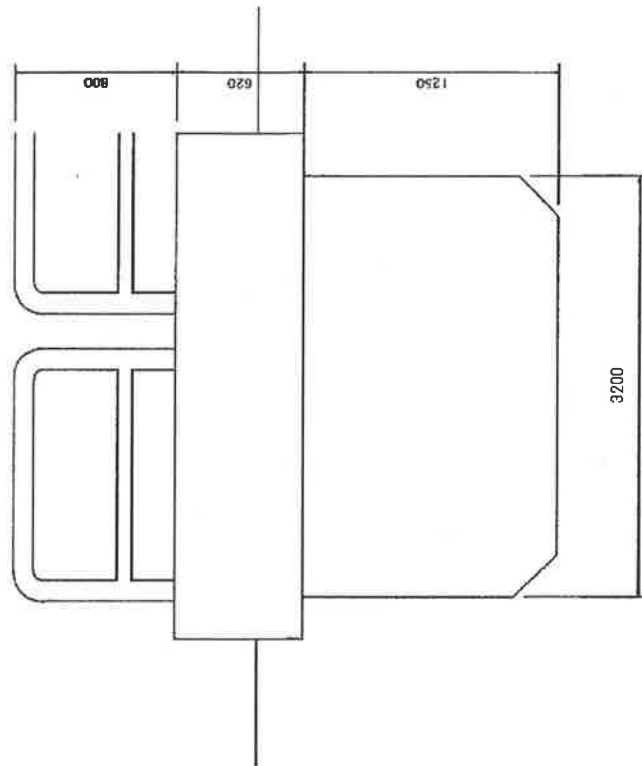


小規模橋梁点検調書 (5. 損傷図)

1 / 4

117 -0 橋本屋前橋

桁 下 図

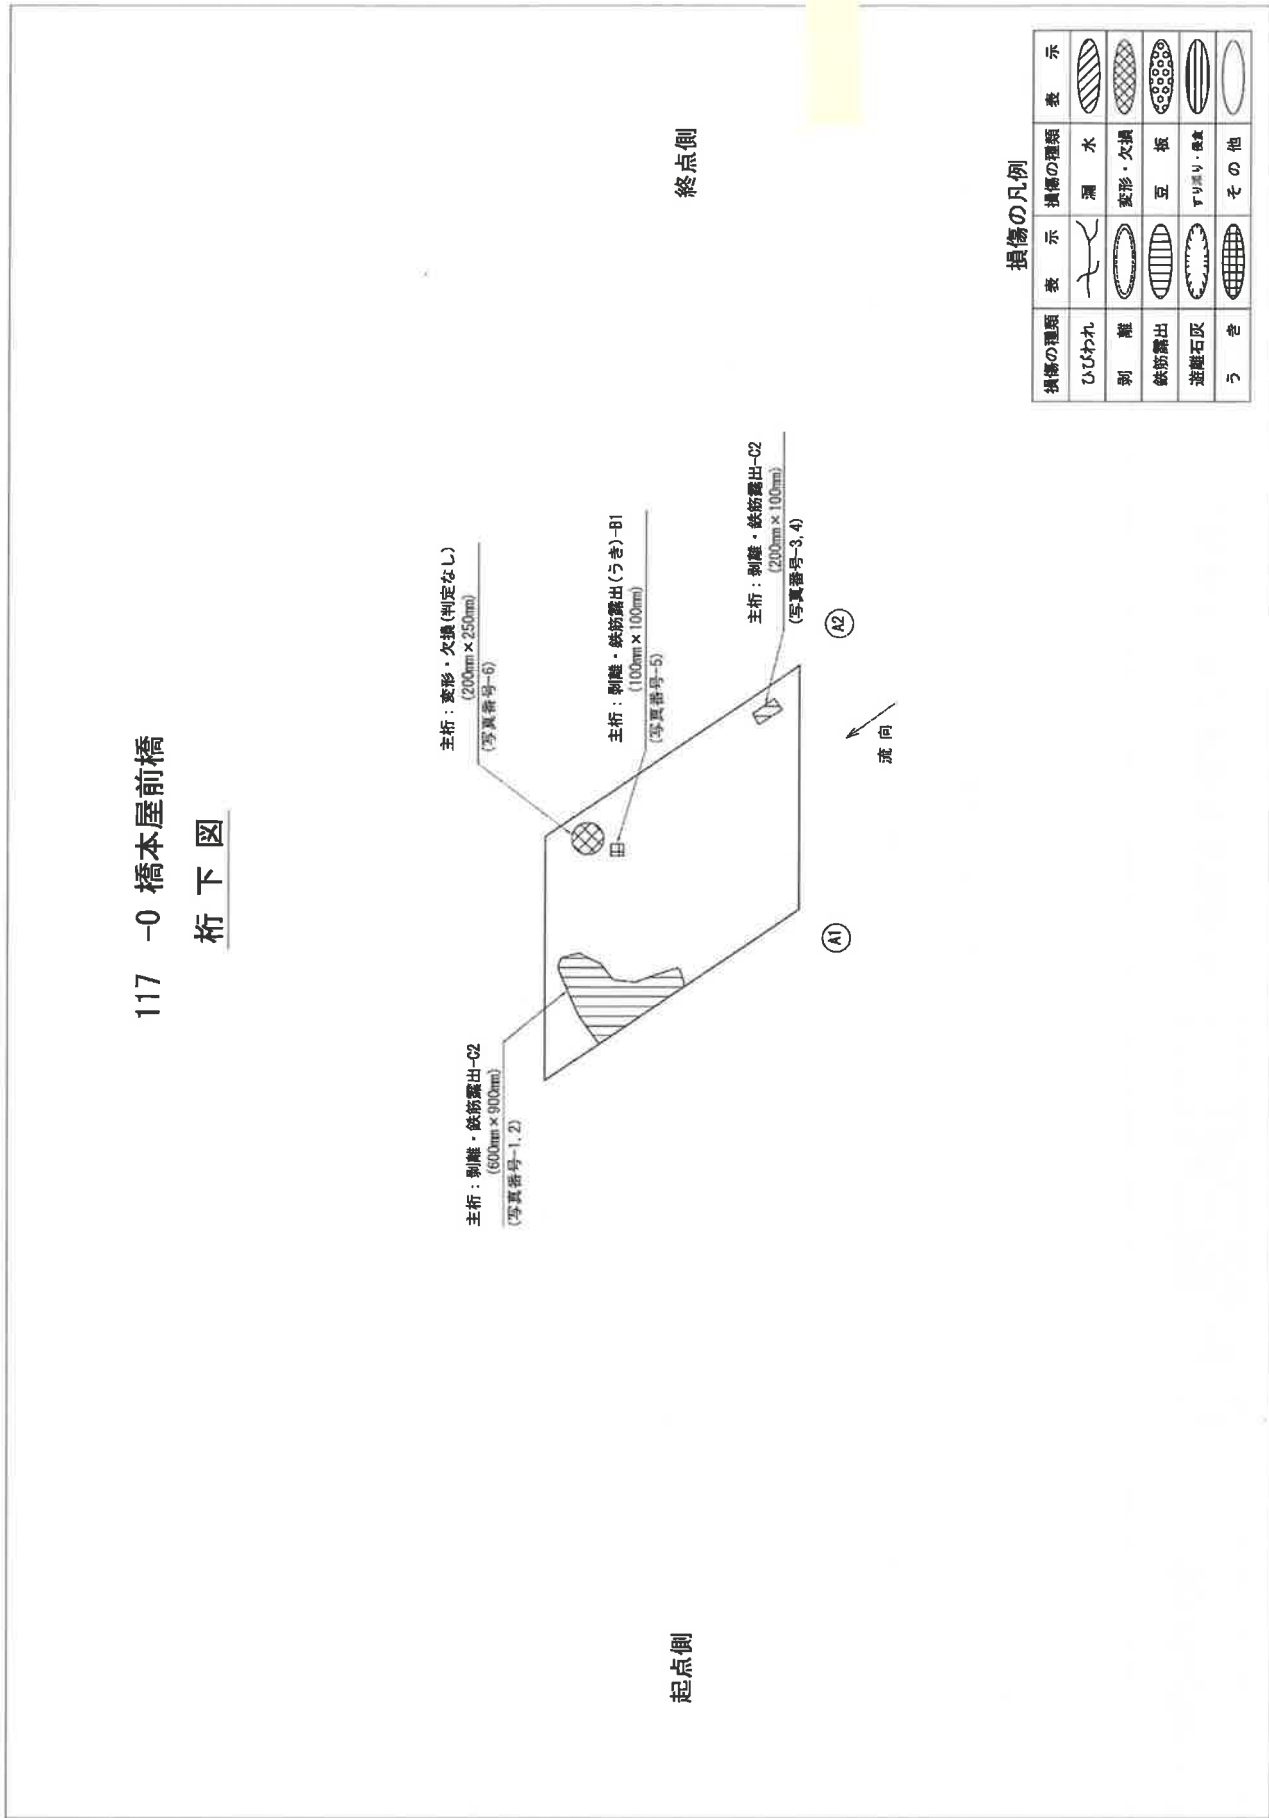


損傷の種類	表 示	損傷の種類	表 示
ひびわれ		漏水	
剥 離		変形・欠損	
鉄筋露出		豆 板	
遊離石灰		すり減り・侵食	
う き		そ の 他	

橋梁番号 (分割番号)	117	-0	ツリガナ	ハシムラヤエ/セ	橋本屋前橋	上下線	分離なし	径間 番号	1
						歩・車	車道橋		

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	湯沢町	点検日	2019/9/3
-----	-----	-----	----------

1 / 6

写真番号	1	撮影年月日	2019/9/3
写真説明	主桁	写真ファイル名	DSCN7455.JPG
損傷程度		損傷の種類	
			
写真番号	3	撮影年月日	2019/9/3
写真説明	主桁	写真ファイル名	DSCN7462.JPG
損傷程度		損傷の種類	
			
<p>主桁(起点側)端部、中央)に鉄筋露出が見られる。 600mm×900mm 剥離・鉄筋露出-C2 前回点検(H29)から進行は見られない。</p> <p>主桁(終点側)端部に鉄筋露出が見られる。 200mm×100mm 剥離・鉄筋露出-C2 前回点検(H29)から進行は見られない。</p>			
写真番号	2	撮影年月日	2019/9/3
写真説明	主桁	写真ファイル名	DSCN7465.JPG
損傷程度		損傷の種類	
			
写真番号	4	撮影年月日	2019/9/3
写真説明	主桁	写真ファイル名	DSCN7463.JPG
損傷程度		損傷の種類	
			
<p>主桁(起点側)端部、中央)に鉄筋露出が見られる。 600mm×900mm 剥離・鉄筋露出-C2 前回点検(H29)から進行は見られない。</p> <p>主桁(終点側)端部に鉄筋露出が見られる。 200mm×100mm 剥離・鉄筋露出-C2 前回点検(H29)から進行は見られない。</p>			

損傷写真

5-1673