

橋梁番号 (分割番号)	136	-0	ツリガナ 橋梁名	湯沢2号橋	上下線 歩・車	分岐なし 車道橋	小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)	市町村	湯沢町	管理 区分	3	最新点 検年月	2017/9
----------------	-----	----	-------------	-------	------------	-------------	---------------------	-----	-----	----------	---	------------	--------

道路種別				その他市町村道			
路線名		栄町7号線		橋梁種別		橋	
道路規格		種	級	有料区分		一般(無料)橋	
緊急輸送道路		指定無し		センサス		年次	区間番号
路面位置		上路		交通量		台/日	大型車
上部工構造形式		床版橋		交通管制状況		台/日	
上部工材料		RC橋		迂回路			
床版材料		RC床版		交差種別/名称		河川	
下部工基礎				河川種別/管理者			
橋長		2.7 m	最大支間長	第三者被害危険性			
連数・径間数		連	/	道路管理者			
幅員構成		総幅員	6.20 m	鉄道管理者			
内訳		車道	6.00 m	塩害区分		外	
適用示方書			歩道		海岸線からの概算距離	56.40 km	
橋格					凍結防止剤散布計画	なし	
重要度区分(耐震)					塩害対策		
設計荷重					対策の有無		
耐荷荷重					防食工法		
架設年次		不明	年	月	竣工	m ²	(高欄含む全塗装面積)

維持管理情報			
位置情報		位置図	
架橋位置		距離標	
起点側	終点側	経度・緯度	道路台帳番号
湯沢町	大字神立	E 138 -49 -36.00 N 36 -55 -42.00	図面番号
大字神立			区間順序番号

25 栄町2号橋	

現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)

現地写真 近景(路面のわかる写真)

備考



・構造形式:RC床版橋	マイクログラム番号	-	~	-
・補修履歴:なし				
・点検方法:徒歩梯子				

小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

[illegible]


橋梁番号 (分割番号)	136	-0	ツリガナ	サカエマエ2309キョウ	上下線	分離なし	径間 番号	—
橋梁名	栄町2号橋		歩・車	車道橋				

小規模橋梁点検調査(3.径間別一般図)

市町村	湯沢町	点検日	2017/9/19
-----	-----	-----	-----------

1 / 1

栄町2号橋

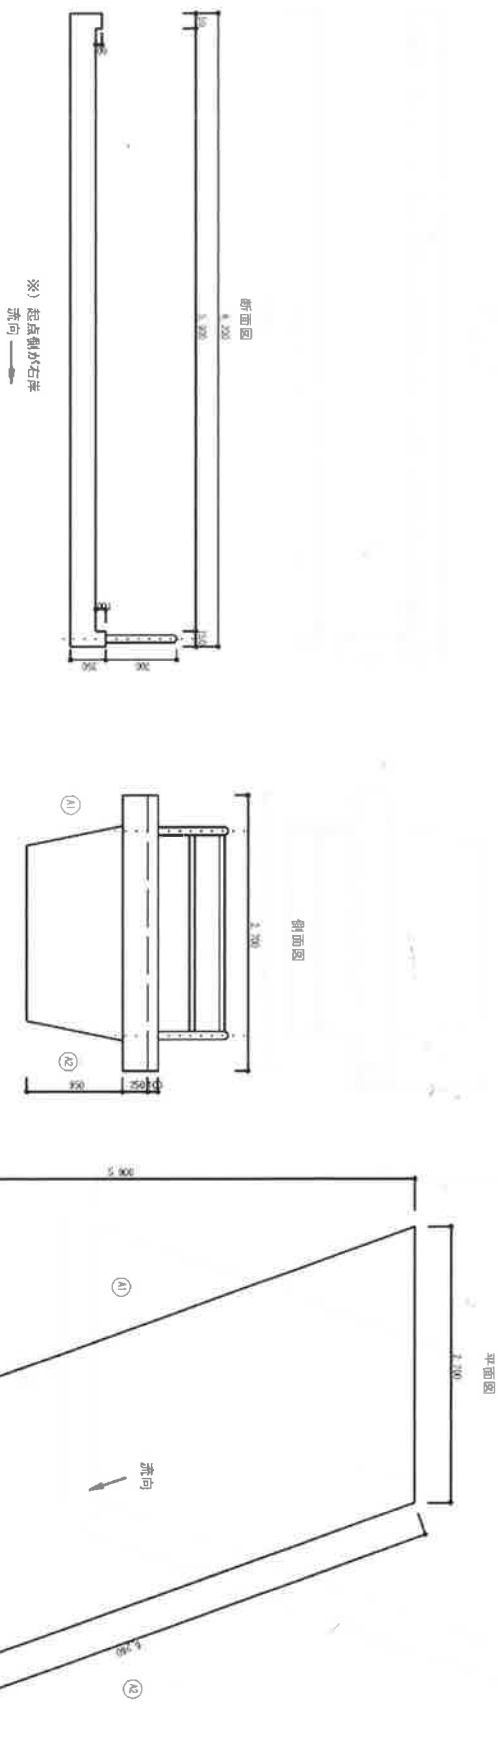





全体一般図

橋梁番号 (分類番号)	136	-0	ツリガナ 橋梁名	ササエマサキツキョウ 栄町2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	-----	----	-------------	---------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	湯沢町	点検日	2017/9/19
-----	-----	-----	-----------

1 / 2

写真番号	1	撮影年月日	2017/6/13
写真説明	正面	写真ファイル名	IMG7634.JPG
			
メモ			
起点側より撮影			
写真番号	3	撮影年月日	2017/6/13
写真説明	側面	写真ファイル名	IMG7636.JPG
			
メモ			
上流側より撮影			
写真番号	2	撮影年月日	2017/6/13
写真説明	正面	写真ファイル名	IMG7652.JPG
			
メモ			
終点側より撮影			
写真番号	4	撮影年月日	2017/6/13
写真説明	側面	写真ファイル名	IMG7638.JPG
			
メモ			
下流側より撮影			

現地状況写真


橋梁番号 (分割番号)	136	-0	ツリガナ 橋梁名	ササエマツ2号橋 栄町2号橋	上下線 歩車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	-----	----	-------------	-------------------	-----------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調査(5.損傷図)

市町村	湯沢町	点検日	2017/9/19
-----	-----	-----	-----------

栄町2号橋

桁下面図

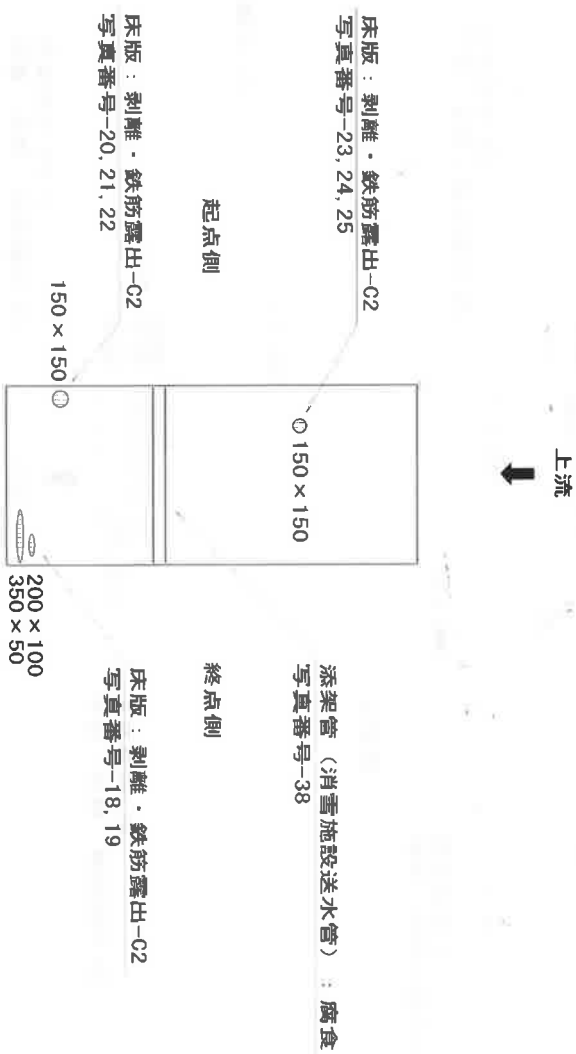

損傷図

損傷の凡例





損傷の種類	表示	損傷の種類	表示
ひびわれ		豆板	
剥離		すり減り・浸食	
鉄筋露出		漏水	
遊離石灰		その他	

橋梁番号 (分割番号)	136	-0	ツリガナ 橋梁名	サカエマキ2309キヨウ 栄町2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	-----	----	-------------	-----------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調査(6.損傷写真)

市町村	湯沢町	点検日	2017/9/19
-----	-----	-----	-----------

5 / 10

写真番号	17	撮影年月日	2017/9/20		写真番号	18	撮影年月日	2017/9/20	
写真説明	床版下面	写真ファイル名	IMG2829.JPG		写真説明	床版下面	写真ファイル名	IMG2796.JPG	
損傷程度		損傷の種類			損傷程度		損傷の種類		
メモ			床版下面 全景 下流側より撮影		メモ			床版下面 下流側 剥離・鉄筋露出-C2 床版に鉄筋露出が見られる。 前回点検時には確認されて いなかったため進行程度は不明 である。 350×50、200×100	
写真番号	19	撮影年月日	2017/9/20		写真番号	20	撮影年月日	2017/9/20	
写真説明	床版下面	写真ファイル名	IMG2798.JPG		写真説明	床版下面	写真ファイル名	IMG2804.JPG	
損傷程度		損傷の種類			損傷程度		損傷の種類		
メモ			写真番号-200の防錆処理後写真		メモ			床版下面 下流側 剥離・鉄筋露出-C2 床版に鉄筋露出が見られる。 前回点検時には確認されて いなかったため進行程度は不明 である。 150×150	

損傷写真

損傷写真

橋梁番号 (分割番号)	136	-0	ツリガナ 橋梁名	サカエマキ23のキヨウ 栄町2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	-----	----	-------------	----------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調査(6.損傷写真)

市町村	湯沢町	点検日	2017/9/19
-----	-----	-----	-----------

7 / 10

写真番号	25	撮影年月日	2017/9/20		写真番号-25の防錆処理後写真 メモ
写真説明	床版下面	写真ファイル名	IMG2824.JPG		
損傷程度		損傷の種類			
写真番号	27	撮影年月日	2017/9/20		終点側支承の状況 支承部に異常は見られない。 メモ
写真説明	支承	写真ファイル名	IMG2793.JPG		
損傷程度		損傷の種類			
写真番号	26	撮影年月日	2017/9/20		起点側支承の状況 支承部に異常は見られない。 メモ
写真説明	支承	写真ファイル名	IMG2801.JPG		
損傷程度		損傷の種類			
写真番号	28	撮影年月日	2017/9/20		A1橋台 全景 メモ
写真説明	橋台	写真ファイル名	IMG2790.JPG		
損傷程度		損傷の種類			

損傷写真